


POSTOJEĆI OBJEKTI - DEVASTACIJA PROSTORA

- 1 - FASADA BIJELI KAMEN, PRAVLINIH IVICA, PLITKA BUNJA KOJI NE ODGOVARA OVOM PODRUČJU. OGRADA NA TERASAMA OD VELIKOG BROJA BALUSTERA. KROVNE VIBENICE NE ODGOVARAJU OVOM PODRUČJU.
- 2 - OBJEKAT SVOJIM GABARITOM DOGRADENE GARAŽE ULAZI U PUTNI POJAS.
- 3 - OBJEKAT NADOGRAĐEN, DOGRADEN. RUŽNA DOGRADNJA KOJA JE UŠLA U PJEŠAČKU STAZU. DVIJE VRSTE KAMENA NA FASADI. OGRADE NA FASADI U PRIZEMLJU BALUSTERI, A NA SPRATU KOVANO GVOŽĐE.
- 4 - OBJEKAT DOGRADEN I NADOGRAĐEN. FASADE OBOJENE BOJAMA NE PRIMJERENIM OVOM PODRUČJU. OGRADE OD BALUSTERA. NA PRILAZU OBJEKTU RAZNE VRSTE OGRADA KAO I METALNA OGRADA NA SPOLJNOM STEPENIŠTU OBOJENA U ŽUTO.
- 5 - OBJEKAT SVOJIM GABARITOM ULAZI U PUTNI POJAS.
- 6 - OBJEKAT ČIJI SU I HORIZONTALNI I VERTIKALNI GABARITI VEĆI OD PREDVIĐENIH OVOM LSL.
- 7 - OBJEKAT KOJI SE SVOJOM OBRADOM FASADE (MALTERISANA) I BOJOM NE UKLAPA U ARHITEKTURU OVOG PROSTORA.

- 8 - OBJEKAT IMA VEĆU SPRATNOST OD PREDVIĐENE OVOM LSL.
- 9 - OBJEKAT U FAZI GRADNJE, IZVEDENA ETAŽA VIŠE OD PREDVIĐENE SPRATNOSTI ZA OVU LSL.
- 10 - OBJEKAT SVOJOM SUTERENSKOM ETAŽOM ZAUZIMA CIJELI PROSTOR PARCELE. OGRADNI ZID OBJEKTA URAĐEN OD LOMLJENOG KAMENA KOJI NE ODGOVARA OVOM PODRUČJU.
- 11 - OBJEKAT SVOJIM GABARITOM ZAUZIMA PROSTOR PARCELE. FASADA OMALTERISANA, BOJE FASADE NEPRIMJERENE OVOM PODRUČJU. RAVAN KROV-TERASA.
- 12 - OBJEKAT SVOJOM KOMPLETNOM ARHITEKTUROM, HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM GABARITIMA ODUDARA OD OVOG PODRUČJA. SPRATNOST S+P+2+Pk. POLUKRUŽNE TERASE, OGRADE-BALUSTRI, STUBOVI SA IMITACIJOM JONSKIH KAPITELA, KRUŽNI PROZORI, POLUKRUŽNA STEPENIŠTA, LAVLJE GLAVE IZNAD OTVORA. FASADA OMALTERISANA U KOMBINACIJI SA BIJELIM KAMENOM NEPRIMJERENIM OVOM PODRUČJU.
- 13 - OBJEKAT SVOJOM SPOLJNOM OGRADOM ULAZI U PUTNI POJAS. OGRADA OZIDANA. OMALTERISANA, KOVANO GVOŽĐE, NA STUBOVIMA LAVOVI. NA SPRATU OBJEKTA, NA TERASAMA BALUSTRI U OGROMNOM BROJU.

- 14 - OBJEKAT U FAZI IZGRADNJE VEĆEG GABARITA OD PREDVIĐENOG KOEFICIJENTOM ZAUZETOSTI ZA LSL.
- 15 - OBJEKAT KOJI SVOJIM GABARITOM ULAZI U PUTNI POJAS. OBJEKAT SVOJOM KOMPLETNOM ARHITEKTUROM, HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM GABARITIMA ODUDARA OD OVOG PODRUČJA. FASADA OMALTERISANA OBOJENA BOJAMA NEPRIMJERENIM OVOM PODRUČJU. OGRADE NA TERASAMA BALUSTRI. OBLIK TERASA.
- 16 - OBJEKAT POSTOJEĆI, NEZAVRŠEN S+P, ULAZI U PUTNI POJAS. FASADA OMALTERISANA OBOJENA ŽUTOM BOJOM.
- 17 - OBJEKAT U FAZI GRADNJE. I VERTIKALNI I HORIZONTALNI GABARITI VEĆI OD PREDVIĐENIH PLANOM LSL (SPRATNOST 2S+P+1). NEPOŠTOVANJE UDALJENOSTI OD SUSJEDNE PARCELE SA BOČNE STRANE.
- 18 - OBJEKAT SPRATNOSTI P+1 SA VELIKOM TERASOM IZNAD GARAŽE. OGRADA OD VELIKOG BROJA BALUSTERA.
- 19 - OBJEKAT PRIZEMNI, NEZAVRŠEN, LOŠE URAĐEN TREBA PREDVIJETI INTERVENCIJE U PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU OBJEKTA.

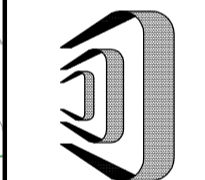

DELPROJEKT
d.o.o. BUDVA

NARUČILAC



OPŠTINA BUDVA
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I
ODRŽIVI RAZVOJ

OBRADIVAČ

DEL PROJEKT
d.o.o. Budva

**LOKALNA
STUDIJA
LOKACIJE**

"BLIZIKUĆE"

**POSTOJEĆE
STANJE**

CRTEŽ

**DEVASTACIJA
PROSTORA
KARTA**

RAZMJERA
1:1500

LIST BR.
06

DATUM
2014.